

H 61.0

**YS**

# **中华人民共和国有色金属行业标准**

**YS/T 417.5—2000**

---

## **变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷 第5部分 管、棒、型、线缺陷**

**2000-10-25发布**

**2001-03-01实施**

**国家有色金属工业局 发布**

## 前　　言

为规范、统一我国铝及铝合金的管、棒、型、线产品的主要缺陷名称及其释义，并使其实现标准化，以利于国内外技术交流及正确处理经贸过程中产生的质量异议，特制定本标准。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所负责归口。

本标准由东北轻合金有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：王铭霁、王国军、吕新宇、黄永青。

本标准为首次发布。

中华人民共和国有色金属行业标准

变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷

第5部分 管、棒、型、线缺陷

YS/T 417.5—2000

## 1 范围

1.1 本标准规定了变形铝及铝合金管、棒、型、线产品中常见缺陷的定义、特征，分析了其产生原因，并附有部分相应图片。

1.2 本标准适用于变形铝及铝合金管、棒、型、线缺陷的分析与判定。

## 2 缺陷定义、特征、产生原因及典型事例

### 2.1 气泡

#### 2.1.1 缺陷定义及特征

局部表皮金属与基体金属呈连续或非连续分离，表现为圆形单个或条状空腔凸起的缺陷叫气泡。典型照片见图1。

#### 2.1.2 产生原因

- a) 挤压时挤压筒和挤压垫带有水分、油等脏物；
- b) 由于挤压筒磨损，磨损部位与铸锭中间的空气，在挤压时进入金属表面；
- c) 润滑剂中有水分；
- d) 铸锭组织本身有疏松、气孔缺陷；
- e) 挤压筒与金属挤压温度过高；
- f) 热处理温度过高，保温时间过长、炉内气氛湿度高；
- g) 制品中氢含量过高。

### 2.2 起皮

#### 2.2.1 缺陷定义及特征

制品表皮金属与基体金属间产生局部脱落现象，典型照片见图2。

#### 2.2.2 产生原因

- a) 换合金挤压时，挤压筒内壁粘有金属形成的衬套，清理不干净；
- b) 挤压筒与挤压垫配合不适当，在挤压筒内壁衬有局部残留金属；
- c) 采用润滑挤压筒挤压；
- d) 模孔上粘有金属或模子工作带过长。

### 2.3 挤压裂纹

#### 2.3.1 缺陷定义及特征

制品表面呈周期性出现的横向开裂，并深入金属内部，严重地破坏了金属连续性的缺陷。典型照片见图3。

#### 2.3.2 产生原因

- a) 挤压速度过快；